

PRONOUVO1099

Einbauanleitung


- ➔ PRONOUVO1099 TYP B (Kern zentrisch)
- ➔ PRONOUVO1099 TYP E (Kern aussen)
- ➔ PRONOUVO1099 -POROTHERM

Einbau Deckenlager

- Sauberer, ebener Mörtelüberzug auf Tragwänden von min. 10 mm.
- Lager lose auf aufgehärtetes Mörtelbett mit Deckblatt nach oben verlegen. OK Lager bündig mit OK Deckenschalung.
- Vorhandene Überlappungen an den Stossstellen des Lagers benützen. Verbindungen Deckblattüberlappungen abschneiden und stumpfen Stoss mit Klebeband abdecken.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich des Lagers und der Betondecke weich polstern mit Pronouvo Prorohr.
- Starre Verbindungen zwischen Decke und Tragwand müssen in jedem Fall vermieden werden.
- Nach dem Ausschalen müssen allfällige Betonreste an den Längsrändern des Lagers entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Verputz im Übergang Wand / Decke schneiden (Trennschnitt).




➔ Lager Oberkanten Schalung bündig verlegt

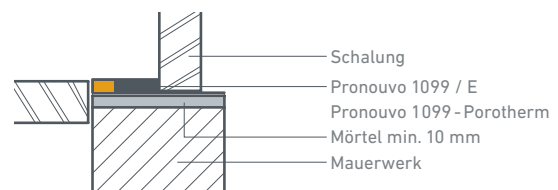

➔ Lager Oberkanten Schalung bündig verlegt



➔ Fugenlose Verlegung durch Überlappung mit vorstehendem Deckblatt

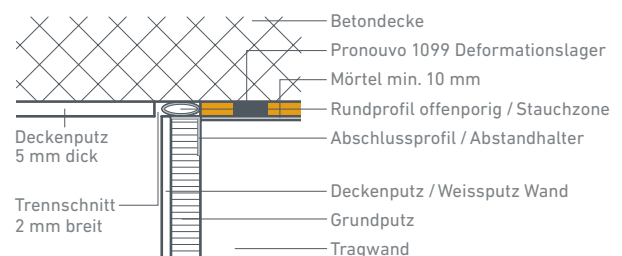

➔ Trennschnitt

Trennschnitt gemäss SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) www.malergipser.com.

